Técnica Industrial Oswaldo Filizola Ltda.

Manual de Instruções Balança digital portátil para bovinos



<u>Índice</u>	
Introdução	3
Componentes	3
Painel frontal	5
Painel traseiro	7
Ligando a balança	8
Modo de usar	9
Teclas de função	9
Tara	11
Impressão	12
Formatos de impressão	12
Especificações técnicas	14
Dimensões	1!
Garantia	16

# Introdução

Técnica Industrial Oswaldo Filizola Ltda. agradece a compra desta balança digital. Permanece neste produto nossa orientação em produzir somente equipamentos que possuam longa vida útil e alta confiabilidade. Sinta-se à vontade para nos contatar a qualquer momento.


# Componentes

Os componentes da balança digital são os seguintes:

- indicador digital AD-4406;
- 2 x barras de pesagem;
- maleta para transporte do indicador;
- suporte para mesa/parede;
- fonte bivolt automática 110/220V.

# Itens não inclusos:


- 6 pilhas médias alcalinas (tam. C).

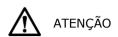

Use somente pilhas alcalinas. Pilhas comuns podem vazar e danificar o indicador.

## Painel frontal

Os indicadores e comandos existentes no display são os seguintes:

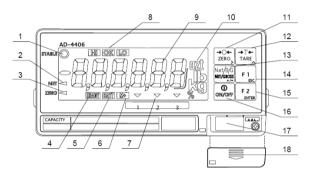


- 1. ESTÁVEL: indica leitura de peso está estável.
- 2. LÍQUIDO: indica peso líquido, quando a tara é descontada.
- 3. ZERO: indica que o peso é zero.
- 4. READY: indica modo de comparação de peso.
- 5. BATT: indica que as pilhas devem ser substituídas ou recarregadas.
- 6. M+: indica modo de acumulação.
- 7. SETAS: indica estado 1, 2 ou 3 conforme a função.

- 8. HI/OK/LO: indica peso acima, dentro ou abaixo da faixa programada no modo de comparação.
- 9. indica pesagem.
- 10. kg: unidade de pesagem.
- 11. ZERO / >: zera a indicação de peso. Em modo de edição alterna um dígito para a direita.
- 12. TARA /  $\Lambda$ : desconta uma tara. Ex.: coloque um balde sobre a plataforma de pesagem e acione TARA. Colocando novamente o balde com ração, o indicador mostrará somente o peso da ração.
- 13. BRUTO/LíQUIDO: alterna entre peso bruto e líquido, no exemplo acima BRUTO=ração+balde e LíQUIDO=ração.
- 14. F1: refaz o cálculo da média do peso, se o usuário desejar conferir a pesagem.
- 15. F2: imprime a pesagem (impressora não inclusa).
- 16.  $\circlearrowleft$ : liga e desliga o indicador.
- 17. tecla de ajuste, deve ser utilizado somente por técnico da fábrica.
- 18. tampa da tecla de ajuste, deve estar lacrada.

# Painel traseiro

Os componentes do painel traseiro são os seguintes:

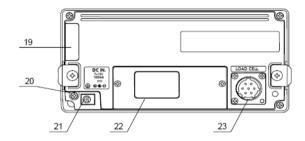

- 19. compartimento de pilhas, deslize para ter acesso ao compartimento de pilhas (6 pilhas médias).
- 20. terminal de aterramento, não utilizar exceto se solicitado pela fábrica.
- 21. entrada para fonte bivolt (inclusa).
- 22. conector DB9 para conexão a impressora serial (não inclusa) ou computador.
- 23. conector das barras de pesagem.

# Ligando a balança

O indicador fornecido com sua balança funciona com pilhas médias (6 x tam. C) ou diretamente na rede através da fonte fornecida. A autonomia aproximada com pilhas é a seguinte:

pilhas alcalinas: 70h

A troca deve ser feita quando o indicador mostrar BATT no display. No caso da troca sempre troque todas as pilhas por pilhas novas e idênticas. O compartimento das pilhas é localizado na lateral do indicador (ver Painel traseiro).

Para ligar o indicador direto na rede elétrica conecte fonte no indicador e depois na tomada, pode ser ligado em 110 ou 220V (fonte bivolt automática).



Use somente pilhas alcalinas. Pilhas comuns podem vazar e danificar o indicador.

## Modo de usar

- 1. Verifique que o indicador está com pilhas ou ligado na rede através da fonte.
- 2. Instale as barras sob o tronco/gradil (ou na parte superior conforme o modelo) e ligue o indicador teclando o botão (liga/desliga).
- 3. O mostrador indicará zero.
- 4. O peso na plataforma será lido diretamente no indicador.
- 5. Quando uma carga viva entrar na plataforma, o indicador automaticamente detectará e o display começará a piscar indicando que está realizando a média. Após alguns segundos o display irá parar de piscar e a unidade kg começará a piscar, indicando que a leitura pode ser utilizada.

# Teclas de função

As teclas de função F1 e F2 desempenham funções importantes na balança, veja abaixo a descrição:

### F1

Um toque rápido: refaz a média do peso, para conferir a leitura. Também deve ser usado nos casos em que o indicador não fizer a média automaticamente (carga viva com muito movimento).

Pressionar por 2s: ao aparecer Add na tela solte o botão para acumular a leitura de peso.

Pressionar por 4s: ao aparecer Total na tela solte o botão para que o indicador mostre o peso total acumulado. Pressione Esc para sair.

#### \*\* Dica \*\*

Enquanto o peso acumulado é mostrado, estão disponíveis os seguintes comandos:

TARA • alterna entre o peso acumulado e o número de pesagens acumuladas.

+/- • pressione por 3s para eliminar o último peso acumulado.

ZERO To pressione por 3s para zerar o peso acumulado.

## F2

*Um toque rápido*: imprime a pesagem atual através (impressora não inclusa).

Pressionar por 2s: ao aparecer Print2 na tela solte o botão para imprimir o peso acumulado.

## <u>Tara</u>

Esta balança é dotada de dispositivo que permite a memorização e subtração automática de tara (embalagem, caixa, recipiente etc), facilitando a obtenção do peso líquido da mercadoria. O valor de tara é automaticamente subtraído da leitura do peso.

Para fazer uso da tara basta proceder da seguinte forma:

- 1. Coloque a carga de tara na plataforma seu valor será mostrado no indicador.
- 2. Tecle TARA para zerar o indicador. O indicador de carga líquida será automaticamente ativado.
- 3. Caso queira eliminar a memorização de tara para voltar ao modo normal, retire a mercadoria bem como a tara ( embalagem, caixa etc ) da plataforma. O visor indicará um valor negativo referente à tara, após isso tecle TARA e o visor indicará zero, voltando ao modo normal.

## Impressão

O indicador aceita impressoras seriais de diversos fabricantes, térmicas ou matriciais. O indicador sai de fábrica com as configurações seriais mais comuns, marcadas com \* abaixo:

600bps	7 bits paridade par
1200bps	7 bits paridade ímpar
2400bps*	8 bits sem paridade*
4800bps	
9600bps	

Para alterar estas configurações favor contactar a fábrica para instruções.

# Formatos de impressão

F2

Um toque rápido: peso atual

AA,BB,+00000.0kg

Sendo:

AA = ST (peso estável), US (peso instável) ou HD (peso médio) BB = GS (peso bruto), NT (peso líquido) ou TR (valor de tara)


F2 *Pressionar por 2s*: peso acumulado


TOTAL+00000.0kg

# Especificações técnicas

Balança digital portátil para bovinos		
Construção	Standard: aço carbono Inox: aço inox 304	
Capacidade	500kg ou 2.000kg	
Erro máximo	cf. portaria Inmetro 236/94	
Células de carga	Aço inox	
Mostrador digital		
Conversor A/D	100.000 divisões internas	
Display	Dígitos LCD com 25mm de altura	
Alimentação Fonte 9VCD inclusa 6 pilhas tam. C		
Condições ambientais		
Temperatura de armazenamento	-10 a 50 °C	
Temperatura de operação	5 a 35 °C	
Proteção contra umidade e poeira	barras IP65 / indicador IP40	

# <u>Dimensões</u>

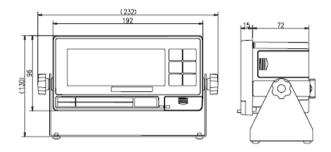

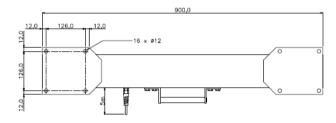



## Garantia

A balança e demais acessórios que acompanham o equipamento são garantidos pelo fabricante contra defeitos de fabricação e funcionamento pelo prazo de 1 ano, excetuando-se danos causados por uso inadequado ou desgaste normal. O conserto na vigência da garantia será feito sem ônus ao cliente (peças/mão-de-obra), excetuando-se transporte do equipamento ou visita de técnico, inclusive estadia e locomoção, que correrão por conta do cliente.